


# Betriebsanleitung

## PSF

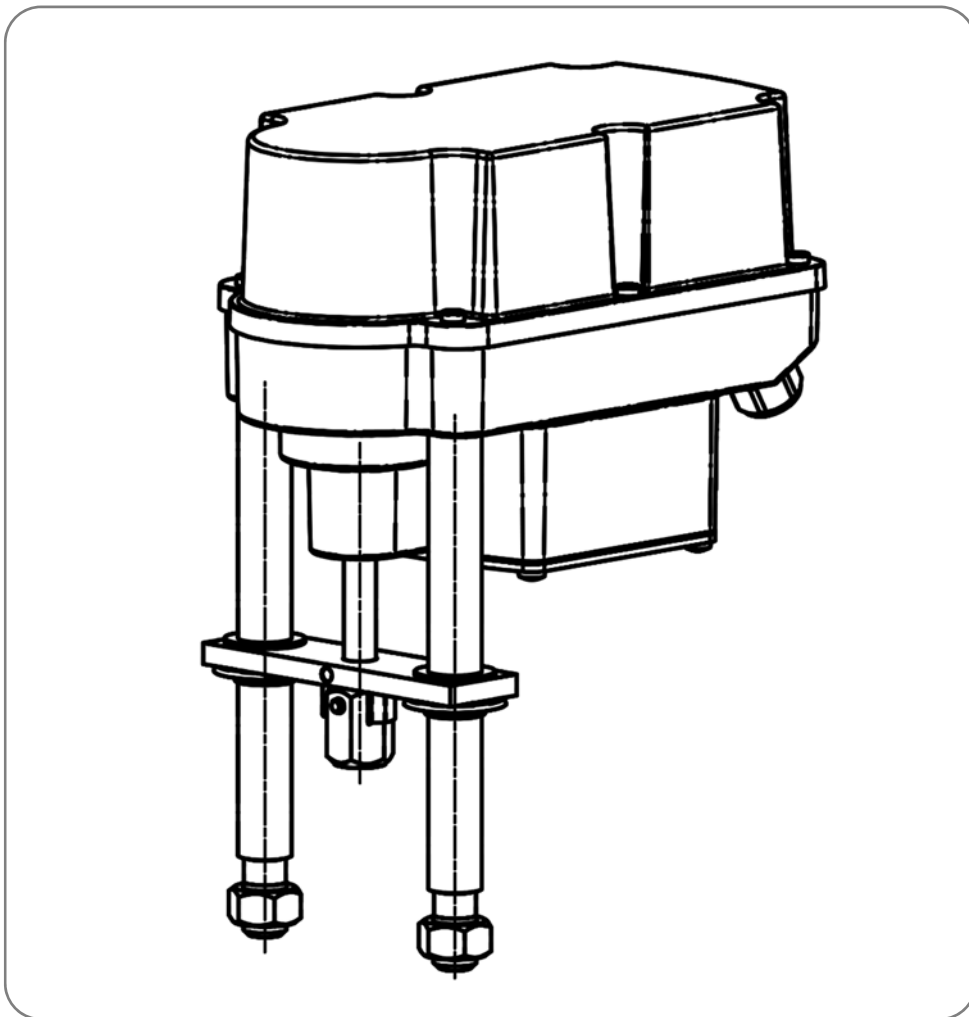

Version 2016/06/28

©2016 PS Automation GmbH


*Änderungen vorbehalten!*



# Inhalt

|   |    |
|---|----|
| Typenschlüssel .....  | 3  |
| 1. Verwendete Symbole und Sicherheit .....  | 4  |
| 2. Bestimmungsgemäße Verwendung .....   | 5  |
| 3. Lagerung .....   | 5  |
| 4. Betriebsbedingungen und Einbaulage .....   | 5  |
| 5. Wirkungsweise .....  | 6  |
| 6. Handbetätigung .....   | 6  |
| 7. Armaturen-anbau .....  | 7  |
| 7.1 Armaturen-anbau Spring Extend (SE) .....  | 7  |
| 7.2 Armaturen-anbau Spring Retract (SR) .....   | 7  |
| 8. Öffnen und Schließen der Haube .....   | 8  |
| 9. Elektroanschluss .....   | 8  |
| 9.1 Sicherheitshinweise .....   | 8  |
| 9.2 Anschlussplan .....   | 9  |
| 10. Anzeige und Funktionen .....  | 9  |
| 10.1 DIP-Schalter .....   | 9  |
| 10.2 Wirkrichtung .....   | 10 |
| 10.3 Bedientaster .....   | 10 |
| 10.4 Statusanzeige .....  | 11 |
| 10.5 Automatische Inbetriebnahme .....  | 11 |
| 10.6 Manuelle Inbetriebnahme .....  | 11 |
| 10.7 Manuelle Bedienung .....   | 12 |
| 11. Betrieb .....   | 12 |
| 12. Inbetriebnahme .....  | 12 |
| 13. Wartung und Instandhaltung .....  | 12 |
| 13.1 Reinigung .....  | 12 |
| 13.2 Instandsetzung .....   | 13 |
| 13.3 Ersatzteile .....  | 13 |
| 14. Außerbetriebnahme und Entsorgung .....  | 13 |
| 15. Anhang .....  | 13 |
| 15.1 Zubehör .....  | 13 |
| 15.2 Original Einbauerklärung für unvollständige Maschinen und EG-<br>Konformitätserklärung ..... | 14 |

## Typenschlüssel

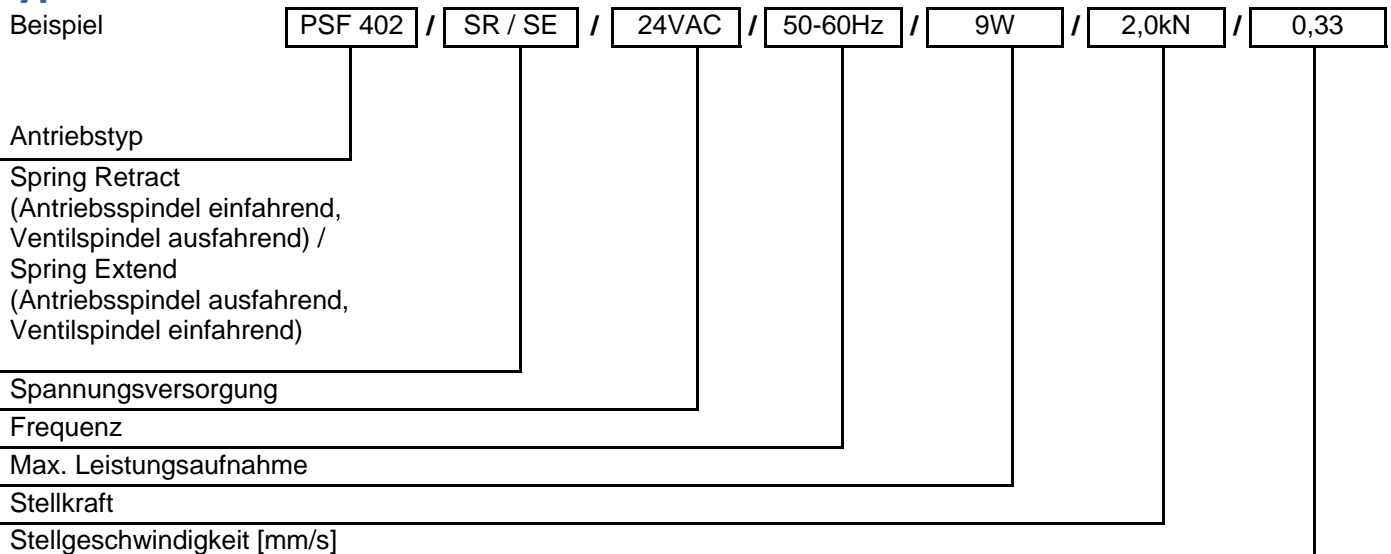

# 1. Verwendete Symbole und Sicherheit

## Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Antriebe PSF sind nach dem neuesten Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Dennoch können von den Antrieben Gefahren ausgehen, wenn sie nicht von geschultem oder zumindest eingewiesenem Personal und/oder unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt werden.

Hierdurch drohen beispielsweise

- Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter,
- Gefahren für Sachwerte des Anwenders,
- Beeinträchtigungen von Sicherheit und Funktion des Antriebes.

Es ist sicherzustellen, dass jede Person, die im Betrieb mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur der Antriebe beauftragt ist, diese Betriebsanleitung und besonders dieses Kapitel gelesen und verstanden hat.

## Sicherheitsbewusstes Arbeiten

- Die Antriebe dürfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Bedienungspersonal bedient werden.
- Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung, sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitshinweise des Betreibers sind zu beachten.
- Die in der Betriebsanleitung angegebenen Abschaltprozeduren sind bei allen Arbeiten zu beachten wie Aufstellung, Inbetriebnahme, Rüsten, Betrieb, Veränderung von Einsatzbedingungen und Betriebsweisen sowie Wartung, Inspektion und Reparatur.
- Vor dem Arbeiten an möglicherweise spannungsführenden Bereichen ist sicherzustellen, dass diese spannungsfrei sind.
- Es ist dafür zu sorgen, dass die Antriebe immer in einwandfreiem Zustand betrieben werden. Äußerlich erkennbare Schäden und Mängel, sowie Veränderungen des Betriebsverhaltens, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind sofort zu melden.

## Hinweise auf Gefahren

Die folgenden Gefahrensymbole werden in dieser Anleitung verwendet:



**Achtung!** Es bestehen allgemeine Gefahren, die zu Sach- und/oder Personenschäden führen können.



**Vorsicht!** Lebensgefährliche elektrische Spannungen können anliegen! Es besteht die Gefahr von Sachschäden und/oder Personenschäden mit Lebensgefahr.



**Gefahr!** Dieses Symbol warnt vor einer drohenden Gefahr für die Gesundheit von Personen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Verletzung zur Folge haben.



**Achtung!** Handhabungsvorschriften beachten. Elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

## Weitere Hinweise

- Bei Wartung, Inspektion und Reparatur direkt nach dem Betrieb ist mit erhöhten Oberflächentemperaturen am Motor zu rechnen. Verbrennungsgefahr!
- Bei Nachrüstung und Betrieb des Antriebes mit PS-Zubehörteilen sind die dafür vorhandenen Betriebsanleitungen zu beachten.
- Anschlüsse für die Signal-Ein- und Ausgänge sind durch doppelte Isolation von den berührungsgefährlichen Stromkreisen getrennt.

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Stellantriebe PSF sind ausschließlich für den Einsatz als elektrische Armaturentriebe gebaut. Sie sind für den Zusammenbau mit Armaturen und deren motorische Betätigung bestimmt.
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.
- Die Antriebe dürfen nicht außerhalb der in Datenblatt, Katalog und/oder Auftragsdokumentation angegebenen Grenzwerte betrieben werden. Zuwiderhandlung schließt eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.
- Nicht als bestimmungsgemäße Verwendung gelten der Aufbau und die Einstellung des Antriebs, sowie dessen Wartung. Dabei sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen!
- Die Antriebe dürfen nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
- Eigenmächtige Veränderungen an den Antrieben schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.


## 3. Lagerung

Für eine sachgemäße Lagerung müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Lagerung nur in gut belüfteten, trockenen Räumen.
- Lagerung im Regal, auf Holzrost o.ä. zum Schutz vor Bodenfeuchtigkeit.
- Abdeckung zum Schutz gegen Staub und Schmutz.
- Antriebe gegen mechanische Beschädigungen schützen.

## 4. Betriebsbedingungen und Einbaulage

- Die Antriebe können in der Standardausführung bei Umgebungstemperaturen gemäß Datenblatt betrieben werden.
- Die Betriebsarten sind entsprechend IEC 60034-1, 8: S2 für Kurzzeit-, und S4 für Regelbetrieb (antriebsspezifische Werte siehe antriebsspezifische Datenblätter).
- Zum Schutz vor Feuchte und Staub sind die Antriebe entsprechend EN 60529 nach Schutzart IP65 ausgelegt.
- Die Antriebe müssen mit ausreichendem Freiraum zum Abnehmen der Haube eingebaut werden (Abbildung 1). Die Einbaulage ist beliebig mit Ausnahme „Haube nach unten“ (Abbildung 2).

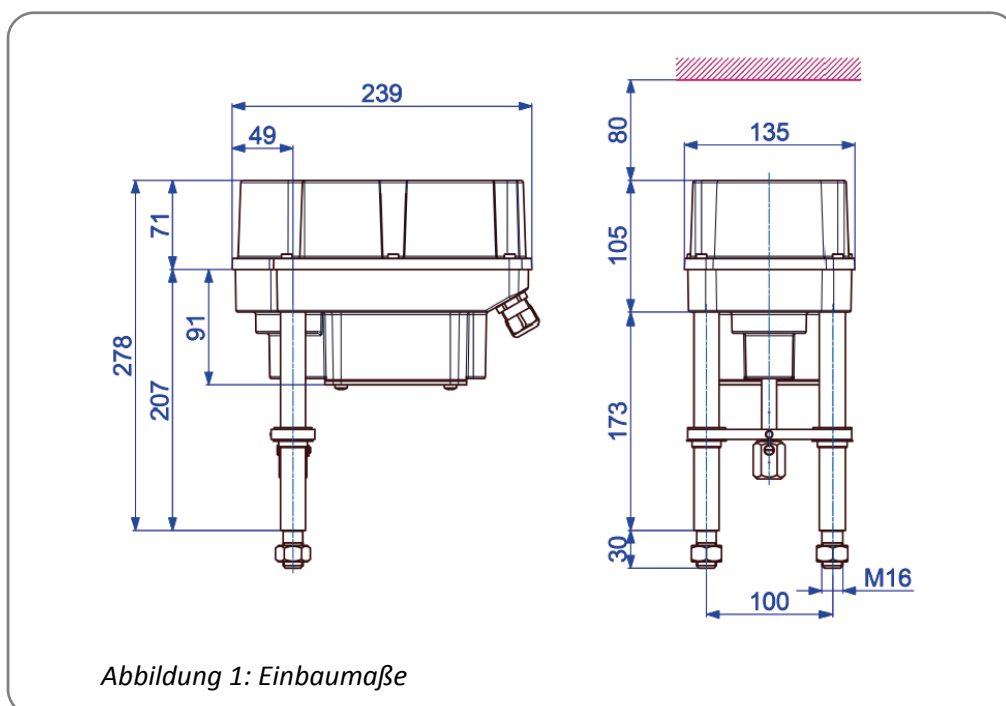

## Einbaulagen

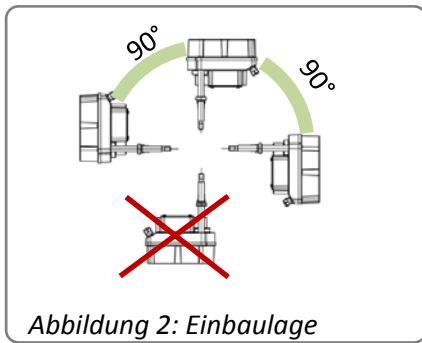


Abbildung 2: Einbaulage

## Einsatz im Freien:



Beim Einsatz im Freien, stark schwankenden Umgebungstemperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit empfehlen wir die Verwendung einer Schaltraumheizung.

## 5. Wirkungsweise

Der Antrieb PSF ist für den Einsatz als elektrischer Ventilstellantrieb mit mechanischer Notschließfunktion gebaut. Die Antriebssäulen dienen zur Befestigung am Ventil. Je nach Ventilbauart ist eine Stangenlaterne oder eine spezielle Ventilmontageplatte erforderlich.

Das von einem bürstenlosen DC Motor (BLDC) erzeugte Drehmoment wird über ein mehrstufiges Stirnradgetriebe auf eine Spindelmutter übertragen. Die Spindelmutter setzt das abgegebene Drehmoment über eine Spindel in eine Axialkraft um. Die hieraus resultierende lineare Hubbewegung wird über ein Kupplungsstück auf die Ventilspindel übertragen.

Der Antriebshub wird mit einem linearen 12 Bit HALL-Sensor erfasst und geregelt.

Bei Spannungsausfall erfolgt die Hubbewegung in AUF oder ZU Richtung mechanisch durch Federkraft.

Der elektrische Anschluss erfolgt über Klemmenleisten im Antrieb.


## 6. Handbetätigung



Abbildung 3: Handbetätigung

Zur Betätigung des Antriebes bei Einstellarbeiten (Ventilaufbau und Endlageneinstellung) ist eine elektrische Handbetätigung mittels Taster vorhanden (siehe 10.7).

## 7. Armaturenabau

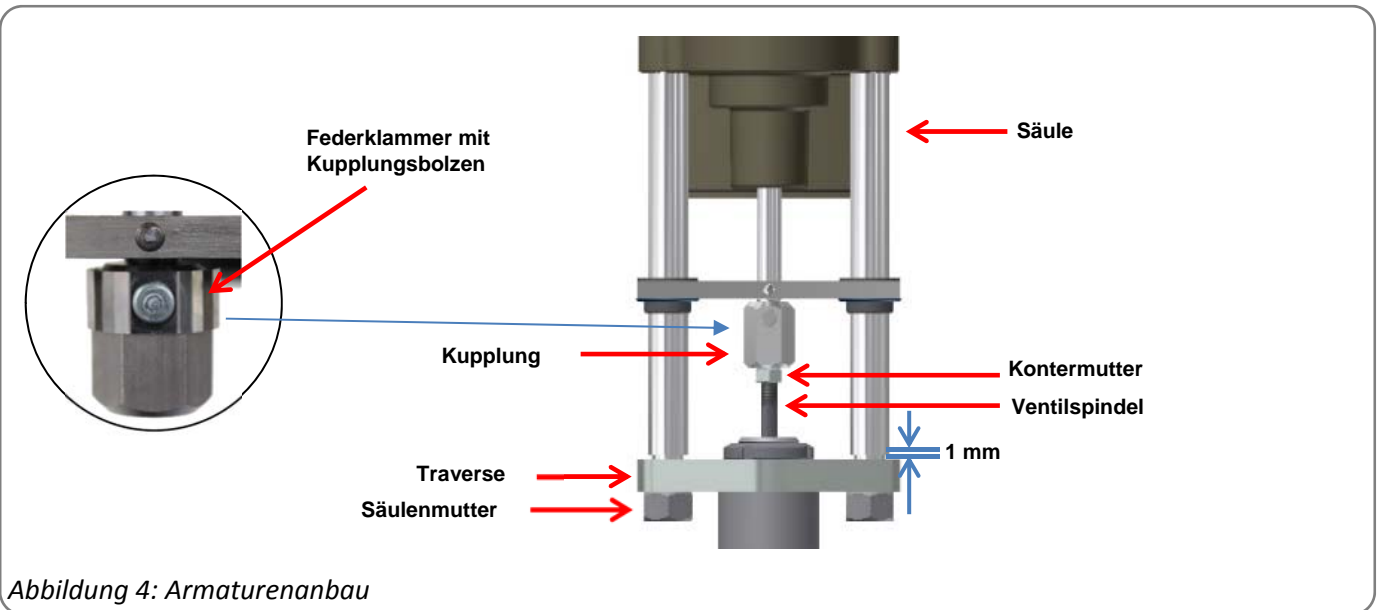

### 7.1 Armaturenabau Spring Extend (SE)


Ausgangsstellung: Ventilspindel eingefahren

1. Den Antrieb auf die Traverse aufstecken.
2. Den Kupplungsbolzen abziehen und die Kupplung 13 mm auf die Ventilspindel schrauben. Zwischen den Säulen und der Traverse muss ein Spalt von 1 mm verbleiben.
3. Den Kupplungsbolzen wieder einstecken und die Kontermutter festziehen.
4. Den Antrieb elektrisch anschließen (siehe 9.).
5. Die Antriebsspindel mittels manueller Bedienung (siehe 10.7) einfahren, bis die Säulen auf der Traverse aufsitzen.
6. Die Säulenmutter aufschrauben und festziehen.

### 7.2 Armaturenabau Spring Retract (SR)

Ausgangsstellung: Ventilspindel ausgefahren

1. Den Antrieb auf die Traverse aufstecken, Säulenmutter aufschrauben und anziehen.
2. Den Antrieb elektrisch anschließen (siehe 9.).
3. Den Antrieb mittels manueller Bedienung (siehe 10.7) soweit verfahren, bis die Kupplung auf der Ventilspindel aufsitzt.
4. Die Federklammer mit Kupplungsbolzen abziehen und die Kupplung 13 mm auf die Ventilspindel schrauben.
5. Den Antrieb mittels manueller Bedienung (siehe 10.7) soweit nachfahren, bis sich die Federklammer mit Kupplungsbolzen wieder einstecken lässt.

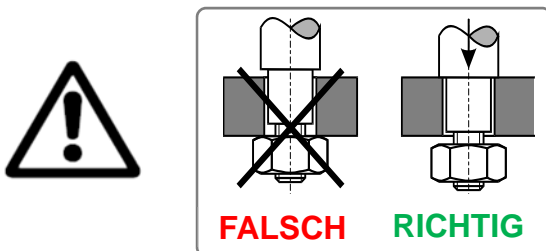

**Vor dem Anziehen der Befestigungsmutter müssen die Säulen auf der Ventiltraverse aufsitzen. Gegebenenfalls ist die Stellung des Antriebes über die Handbetätigung zu korrigieren. Bei Nichtbeachtung: Beschädigung des Antriebs!**

## 8. Öffnen und Schließen der Haube




Das Öffnen der Haube darf nur in trockener Umgebung erfolgen.



Geeignete ESD Handhabungsvorschriften vor dem Öffnen des Gehäuses treffen:

- Antrieb erden.
- Vor dem Öffnen der Haube geerdete Gehäuseteile berühren.

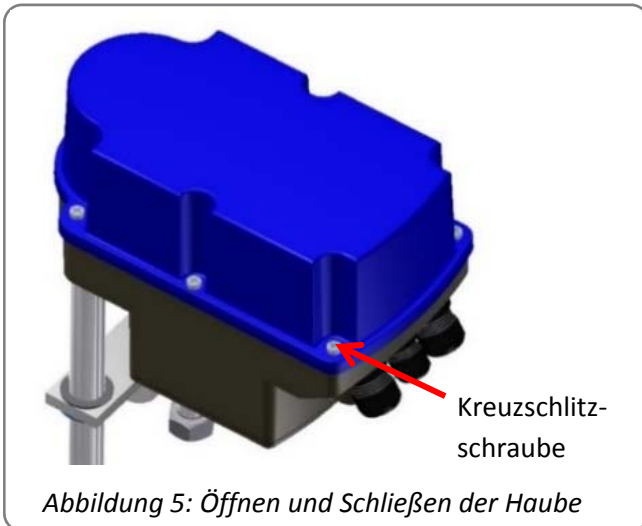

Öffnen :

Erst alle Schrauben mit Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen, dann vollständig aus dem Getriebegehäuse ausdrehen. Die Schrauben sind verliergeschützt. Die Haube vorsichtig abnehmen, damit die eingespritzte Dichtung nicht beschädigt wird.

Schließen:

Die Haube auf das Getriebegehäuse auflegen und leicht andrücken. Die Schrauben alle leicht andrehen, dann über Kreuz festziehen.

## 9. Elektroanschluss

### 9.1 Sicherheitshinweise



Während des Anschlusses der Netzspannung muss diese getrennt und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden.

Zum elektrischen Anschluss muss die Antriebshaube geöffnet werden (siehe 8.).


Die Netzanschlussleitungen müssen für den Nennstrom des Antriebs ausgelegt werden.

Gelb-Grün gefärbte Leitungen dürfen **nur** zum Anschließen an Schutzleiteranschlüsse verwendet werden.

Bei der Durchführung der Kabel durch die antriebsseitigen Kabelverschraubungen ist der maximale Biegeradius der Kabel zu beachten.

Da die elektrischen Stellantriebe PSF über keine interne elektrische Trennvorrichtung verfügen, muss ein Schalter oder Leistungsschalter in der Gebäudeinstallation vorgesehen sein. Dieser muss in der Nähe des Gerätes, durch den Benutzer leicht zugänglich und als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein.

Ferner muss die Gebäudeinstallation Überstromschutzvorrichtungen entsprechend der IEC 60364-4-41 für den Anschluss der Stellantriebe Schutzklasse I bzw. Schutzklasse III bei 24 VAC / 24 VDC vorsehen.

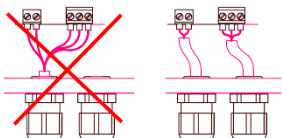

**Alle Netzanschluss- und Steuerleitungen müssen mechanisch durch geeignete Maßnahmen vor den Anschlussklemmen gegen unabsichtliches Lösen gesichert werden. Netzanschluss und Steuerleitungen dürfen nicht zusammen in einer Leitung geführt werden, es sind stets zwei getrennte Leitungen zu verwenden!**



## 9.2 Anschlussplan

Abbildung 6 zeigt den elektrischen Anschluss für Standardantriebe. Für den Anschluss verbindlich ist jeweils der im Antrieb befindliche Schaltplan. Der Anschluss von optionalem Zubehör ist den jeweiligen Betriebsanleitungen zu entnehmen.

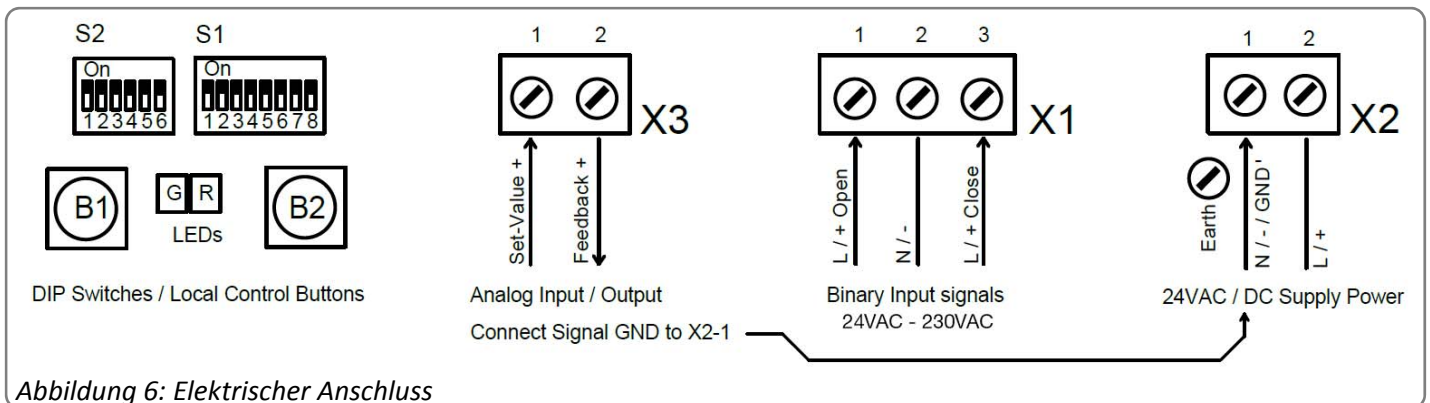



Abbildung 6: Elektrischer Anschluss



Der Anschluss des Schutzleiters PE muss an der am Gehäuse mit  gekennzeichneten Stelle erfolgen!

## 10. Anzeige und Funktionen


### 10.1 DIP-Schalter

| S1  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5                    | 6   | 7   | 8               |                 |     |     |
|---|--|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----------------|-----------------|-----|-----|
| <b>Funktion</b>                                 | Sollwert   |     |     |     | Positionsrückmeldung |     |     |                 |                 |     |     |
| Signal  | Sollwert   |     |     |     | Positionsrückmeldung |     |     |                 |                 |     |     |
| Spannung  | An   | An  | Aus | Aus | Aus                  | An  | Aus | An              |                 |     |     |
| Strom   | Aus  | Aus | An  | An  | An                   | Aus | An  | Aus             |                 |     |     |
| <b>S2</b>                                       |  |     |     |     |                      | 1   | 2   | 3 <sup>2)</sup> | 4 <sup>2)</sup> | 5   | 6   |
| <b>Funktion</b>                                 |  |     |     |     |                      | 1   | 2   | 3 <sup>2)</sup> | 4 <sup>2)</sup> | 5   | 6   |
| Ansteuerung über Sollwert                       |  |     |     |     |                      |     |     |                 |                 |     | An  |
| Ansteuerung über Binäreingänge                  |  |     |     |     |                      |     |     |                 |                 |     | Aus |
| Ventilspindel ausfahren mit steigendem Sollwert |  |     |     |     |                      |     |     |                 |                 | An  |     |
| Ventilspindel einfahren mit steigendem Sollwert |  |     |     |     |                      |     |     |                 |                 | Aus |     |
| Auto-<br>matische<br>Inbetrieb-<br>nahme        | Schließen mit Kraft / Öffnen mit Kraft <sup>1)</sup> |     |     |     |                      |     |     | An              | An              |     |     |
|   | Schließen mit Kraft / Öffnen mit 20 mm Hub           |     |     |     |                      |     |     | An              | Aus             |     |     |
|   | Schließen mit Kraft / Öffnen mit 30 mm Hub           |     |     |     |                      |     |     | Aus             | An              |     |     |
|   | Schließen mit Kraft / Öffnen mit 40 mm Hub           |     |     |     |                      |     |     | Aus             | Aus             |     |     |
| Manuelle<br>Inbetrieb-<br>nahme                 | Schließen mit Kraft / Öffnen mit benötigtem Hub      |     |     |     |                      |     |     | An              | An              |     |     |
|   | Sollwertbereich: 0-10 V / 0-20 mA                    |     |     |     |                      |     | An  |                 |                 |     |     |
| Sollwertbereich: 2-10 V / 4-20 mA               |  |     |     |     |                      | Aus |     |                 |                 |     |     |
| Kraft-Endlage bei ausgefahrener Ventilspindel   |  |     |     |     | An                   |     |     |                 |                 |     |     |
| Kraft-Endlage bei eingefahrener Ventilspindel   |  |     |     |     | Aus                  |     |     |                 |                 |     |     |

<sup>1)</sup> „Öffnen mit Kraft“ bezieht sich ausschließlich auf die automatische Inbetriebnahme. Während des Betriebs stoppt der Antrieb an der gefundenen Position. -> siehe Kapitel 11. Betrieb

<sup>2)</sup> Bei Änderung der Schalter S2-3 und S2-4 ist eine erneute Kalibrierung durchzuführen, damit diese neue Betriebsart wirksam wird!

## 10.2 Wirkrichtung

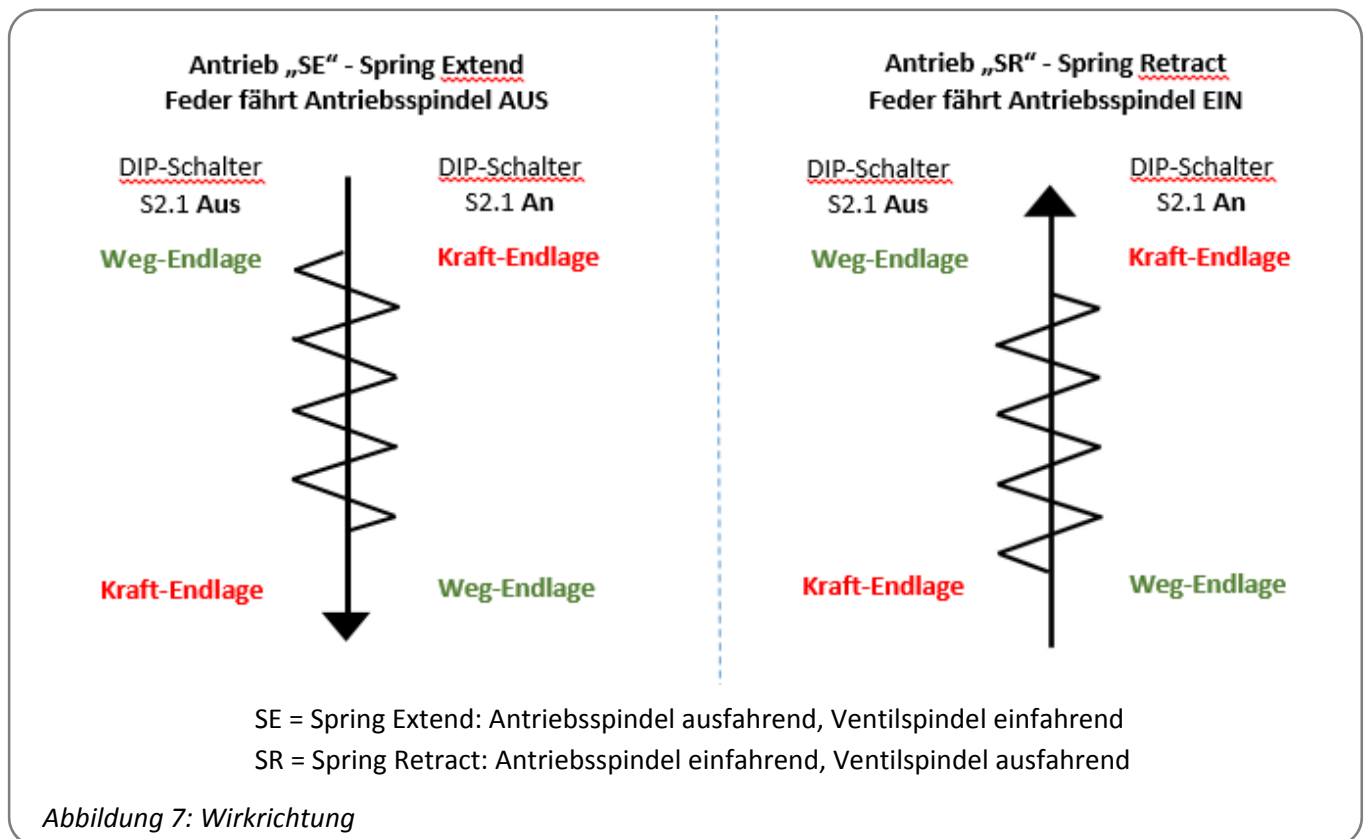

## 10.3 Bedientaster

| Funktion                    | Aktion                  | Taster B1        | Taster B2        | LED-Sequenz  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--|
| Manuelle Bedienung          | Aktivieren              | > 3 Sek. drücken | > 3 Sek. drücken | Beide LEDs blinken abwechselnd   |
|                             | Ventilspindel einfahren | Drücken          |                  | Grüne LED blinkt   |
|                             | Ventilspindel ausfahren |                  | Drücken          | Rote LED blinkt  |
|                             | Stop                    |                  |                  | Beide LEDs blinken abwechselnd   |
|                             | Verlassen               | > 3 Sek. drücken | > 3 Sek. drücken | Rote oder grüne LED leuchtet   |
| Automatische Inbetriebnahme | Starten                 |                  | > 7 Sek. drücken | Beide LEDs leuchten  |
|                             | Kalibrierung beendet    |                  |                  | Grüne LED blinkt 7x (bei abgeschlossener Kalibrierung), grüne LED blinkt schnell (bei fehlgeschlagener Kalibrierung) |
|                             | Verlassen               | 1 mal drücken    |                  | Rote oder grüne LED leuchtet   |
| Manuelle Inbetriebnahme     | Aktivieren              | > 7 Sek. drücken |                  | Beide LEDs blinken abwechselnd   |
|                             | Ventilspindel einfahren | Drücken          |                  | Grüne LED blinkt   |
|                             | Ventilspindel ausfahren |                  | Drücken          | Rote LED blinkt  |
|                             | Starten                 | > 3 Sek. drücken | > 3 Sek. drücken | Beide LEDs leuchten  |
|                             | Verlassen               | 1 mal drücken    |                  | Rote oder grüne LED leuchtet   |

## 10.4 Statusanzeige

|  | Grüne LED                 | Rote LED           |
|--|---------------------------|--------------------|
| Antrieb nicht kalibriert                             | Aus                       | Blinkt schnell     |
| Normalbetrieb / Antrieb fährt                        | An                        | Aus                |
| Normalbetrieb / Antrieb steht                        | Aus                       | An                 |
| Manueller Modus aktiv                                | Blinkt abwechselnd        | Blinkt abwechselnd |
| Manueller Modus: Ventilspindel wird ausgefahren      | Aus                       | Blinkt             |
| Manueller Modus: Ventilspindel wird eingefahren      | Blinkt                    | Aus                |
| Automatische Inbetriebnahme läuft                    | An                        | An                 |
| Automatische und manuelle Inbetriebnahme erfolgreich | Blinkt 7 x - 1,5 Sek. aus | An                 |
| Automatische Inbetriebnahme fehlgeschlagen           | Blinkt schnell            | An                 |
| Überspannung   | Blinkt 1 x - 1,5 Sek. aus | An                 |
| Unterspannung  | Blinkt 2 x - 1,5 Sek. aus | An                 |
| Speicherfehler                                       | Blinkt 3 x - 1,5 Sek. aus | An                 |
| Sollwertfehler (< 1 V, < 2 mA)                       | Blinkt 4 x - 1,5 Sek. aus | An                 |
| Drehmomentfehler                                     | Blinkt 5 x - 1,5 Sek. aus | An                 |
| Unter-/Übertemperatur                                | Blinkt 6 x - 1,5 Sek. aus | An                 |

## 10.5 Automatische Inbetriebnahme

- Sichere Verbindung zwischen Ventil und Stellantrieb überprüfen.
- Zum Starten der automatischen Inbetriebnahme Taster B2 mindestens 7 Sekunden drücken.
  - Option 1: „Öffnen mit Kraft – Schließen mit Kraft“: Der Antrieb fährt in die offene Endlage per Kraft und wieder zurück in die geschlossene Endlage.
  - Option 2: „Öffnen mit kalibriertem Hub“ (20/30/40 mm): Es wird die geschlossene Endlage gespeichert und der Hub entsprechend der Einstellung berechnet. Ist der mögliche Verfahrweg kleiner als der voreingestellte Hub, wird der Hub für den Betrieb auf den sich ergebenden maximal möglichen Wert automatisch reduziert.
- Nach erfolgreicher Inbetriebnahme blinkt die grüne LED siebenmal.
- Danach Taster B1 drücken um in den Normalbetrieb zu gelangen.
- Nach erfolgreicher Inbetriebnahme den ermittelten oder eingestellten Hub durch Sollwertvorgabe und die Ventilposition überprüfen.
- Eine nicht erfolgreiche Inbetriebnahme wird durch schnelles Blinken der grünen LED signalisiert. Ventilmontage überprüfen.
- Zur Inbetriebnahme ist es erforderlich, dass ein Resthub von mindestens 1 mm in "Schließrichtung mit Kraft" zur Verfügung steht, bevor der Antrieb seinen mechanischen Anschlag erreicht hat. Weiter muss der Antrieb mindestens einen Hub von 5 mm ausführen können.

## 10.6 Manuelle Inbetriebnahme

- Sichere Verschraubung zwischen Ventil und Stellantrieb überprüfen.
- Zum Aktivieren der individuellen Kalibrierung Taster B1 > mindestens 7 Sekunden drücken.
- Mit den Tastern B1 und B2 kann der Antrieb manuell verfahren werden bis die gewünschte offene Endlage des Ventils erreicht ist.
- Die Kalibrierung der beiden Endlagen wird durch gleichzeitiges Drücken von B1 und B2 für mindestens 3 Sekunden gestartet und gespeichert.
- Nach erfolgreicher Kalibrierung blinkt die grüne LED siebenmal.

- Danach Taster B1 drücken um in den Normalbetrieb zu gelangen.
- Eingestellten Hub durch Sollwertvorgabe und Messen des Istwertes überprüfen.
- Eine nicht erfolgreiche Kalibrierung wird durch ein schnelles Blinken der grünen LED signalisiert.
- Zur Inbetriebnahme ist es erforderlich, dass ein Resthub von mindestens 1 mm in "Schließrichtung mit Kraft" zur Verfügung steht, bevor der Antrieb seinen mechanischen Anschlag erreicht hat. Weiter muss der Antrieb mindestens einen Hub von 5 mm ausführen können.

## 10.7 Manuelle Bedienung

- Taster B1 und B2 gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um die manuelle Bedienung zu aktivieren.
- Taster B1 drücken um Ventilspindel einzufahren.
- Taster B2 drücken um Ventilspindel auszufahren.
- Taster B1 und B2 gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten um die manuelle Bedienung zu verlassen.

## 11. Betrieb

Während des Betriebs werden alle internen Parameter, wie zum Beispiel das erforderliche Motormoment und die aktuelle Position, sowie die Betriebszustände des Antriebs permanent überwacht. Damit wird sichergestellt, dass der Antrieb mit optimaler Genauigkeit positioniert und die Armatur immer korrekt geschlossen wird.

### Endlagenbetriebsverhalten

Abhängig von der Einstellung des DIP-Schalters S2.1 erfolgt im Betrieb die Endlagen-Abschaltung in der einen Endlage an der gefundenen/gewählten Position, in der anderen Endlage per Kraft. (siehe 10.2 Wirkrichtung).

## 12. Inbetriebnahme



- Haube öffnen (siehe 8.), Antrieb auf Ventil aufsetzen (siehe 7.), Elektroanschluss vornehmen (siehe 9.)
- Automatische (siehe 10.5) oder manuelle Inbetriebnahme (siehe 10.6) durchführen.
- Haube schließen.

## 13. Wartung und Instandhaltung

Die Antriebe sind unter den im Datenblatt angegebenen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Die Getriebe sind auf Lebensdauer geschmiert und bedürfen keiner Nachschmierung.



### **Achtung !**

**Während der Wartung und Instandhaltung darf der Antrieb nicht elektrisch betätigt werden.**

### 13.1 Reinigung

Die Reinigung der Antriebe erfolgt trocken.

Bitte verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, da diese die Beschriftung der Sicherheitsaufkleber und des Typenschildes unlesbar machen können. Während des Reinigungsvorgangs darf der Antrieb nicht verfahren werden.

## 13.2 Instandsetzung



Die Antriebe stehen unter Vorspannung einer Rückstellfeder, das Getriebegehäuse **darf nicht** geöffnet werden.

Defekte Antriebe müssen an unser Stammwerk in Bad Dürkheim, Deutschland, zur Instandsetzung zurückgeschickt werden.

## 13.3 Ersatzteile

Defekte Antriebe können an unser Stammwerk in Bad Dürkheim, Deutschland, zurückgeschickt werden, um dort auf Schäden und deren mögliche Ursachen untersucht zu werden.

## 14. Außerbetriebnahme und Entsorgung

- Den Anschluss der Netzspannung trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- Haube öffnen.
- Externe Anschlüsse entfernen.
- Antrieb vom Ventil nehmen.

### Entsorgung

Der Antrieb gilt für die Entsorgung als Abfall aus elektrischen und elektronischen Ausrüstungen und darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.



Die Antriebe stehen unter Vorspannung einer Rückstellfeder. Zur Demontage kontaktieren Sie bitte unser Werk in Bad Dürkheim.

## 15. Anhang

### 15.1 Zubehör

Für die Antriebe steht optionales Zubehör zur Verfügung.

Technische Daten sind den entsprechenden Datenblättern zu entnehmen.

| Zubehör/<br>Optionen                  |             |   |
|---------------------------------------|-------------|---|
| Zusatzwegschanter<br>mechanisch       | 2WE         | 2 potentialfreie Zusatzwegschanter, mechanisch, als Wechsler-Kontakt mit Silber-Kontakten<br>24 V bis 230 V AC/DC @ 0,1 A – 5 A   |
| Zusatzwegschanter<br>mechanisch, Gold | 2WE<br>Gold | 2 potentialfreie Zusatzwegschanter, mechanisch, als Wechsler-Kontakt mit Gold-Kontakten<br>5 V bis 30 V AC/DC @ 1 mA – 100 mA; Kontaktwiderstand 30 mOhm  |
| Positionsmelde-Relais                 |             | 2 Signalrelais mit potentialfreien Wechslerkontakten, automatisch auf Hub kalibriert<br>24 V bis 230 V AC/DC @ 0,1 A – 1 A<br>Schaltpunkt im Bereich von 0-100 % des Hubs mittels Potentiometer einstellbar |
| Schaltraumheizung                     | HR          | Schaltraumheizung zur Vermeidung von Kondensation   |
| Weitbereichsnetzteil                  |             | Für 100 - 240 VAC 1~ Versorgungsspannung  |
| Erhöhte IP Schutzart                  | IP          | Erhöhung der Schutzart auf IP67   |

## 15.2 Original Einbauerklärung für unvollständige Maschinen und EG-Konformitätserklärung

Wir,

**PS Automation GmbH  
Philipp-Krämer-Ring 13  
D-67098 Bad Dürkheim**

erklären alleinverantwortlich, daß die von uns gefertigten elektrischen Stellantriebe der Baureihen

**PSF...; PSF-M...**

als unvollständige Maschine den Anforderungen der

**EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**

entsprechen. Diese Stellantriebe sind für den Zusammenbau mit Armaturen bestimmt.  
Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis sichergestellt wurde, dass die gesamte Maschine den Bestimmungen der gültigen Maschinenrichtlinie entspricht.  
Die technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B wurden erstellt.

Die o.g. Antriebe entsprechen weiterhin den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien:

|  |   |
|--|---|
| <b>2014/30/EU</b>                      | Elektromagnetische Verträglichkeit  |
| <b>2006/95/EG</b><br><b>2014/35/EU</b> | Niederspannungsrichtlinie ( <i>gültig bis 19.04.2016</i> )<br>Niederspannungsrichtlinie ( <i>gültig ab 20.04.2016</i> ) |
| <b>2011/65/EU</b>                      | RoHS-Richtlinie   |

und wurden gemäß den folgenden harmonisierten Normen erfolgreich geprüft:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>EN 61000-6-2: 2005</b>          | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV),<br>Fachgrundnorm Störfestigkeit für Industriebereich   |
| <b>EN 61000-6-3: 2007 +A1:2011</b> | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV),<br>Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich,<br>Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
| <b>EN 61010-1: 2010</b>            | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-,<br>Regel- und Laborgeräte  |

Bad Dürkheim, 2015



Max Schmidhuber  
(Geschäftsführer)

### WARNHINWEIS!

Es liegt in der Verantwortung von Auslegung, Beschaffung, Montage und Betreiber, bei der Inbetriebnahme spezielle Vorgaben und Einsatzgrenzen zu beachten, damit die oben genannten Regelwerke anwendbar sind. Diese speziellen Vorgaben und Einsatzgrenzen geben wir auf Anfrage bekannt; sie sind auch in unseren Betriebs- und Wartungsanleitungen enthalten.



#### **Grossbritannien**

IMTEX Controls Ltd.  
Unit 5A, Valley Industries,  
Hadlow Road  
GB-Tonbridge, Kent TN11 0AH  
Tel.: <+44> (0) 17 32-85 03 60  
Fax: <+44> (0) 17 32-85 21 33  
eMail: [sales@imtex-controls.com](mailto:sales@imtex-controls.com)  
[www.imtex-controls.com](http://www.imtex-controls.com)

#### **Italien**

PS Automazione S.r.l.  
Via Pennella, 94  
I-38057 Pergine Valsugana (TN)  
Tel.: <+39> 04 61-53 43 67  
Fax: <+39> 04 61-50 48 62  
eMail: [info@ps-automazione.it](mailto:info@ps-automazione.it)

#### **Spanien**

Sertemo, S.L.  
Pol. Ind. Alba - Avda. Generalitat 15  
Apartado de Correos, 142  
E-43480 Vila-Seca (Tarragona)  
Tel. : <+34> 9 77 39 11 09  
Fax : <+34> 9 77 39 44 80  
eMail : [hans@sertemo.com](mailto:hans@sertemo.com)  
[www.sertemo.com](http://www.sertemo.com)

#### **Hong Kong**

MaxAuto Company Ltd.  
Room 2008, 20/F., CCT Telecom Building  
11 Wo Shing Street  
Fotan, Shatin, Hong Kong  
Tel.: <+852> 26 87-50 00  
Fax: <+852> 81 01-37 43  
eMail: [info@maxonic.com.hk](mailto:info@maxonic.com.hk)  
[www.maxonicauto.com](http://www.maxonicauto.com)

#### **China**

Shenzhen Maxonic Automation  
Control Co., Ltd.  
Maxonic Automation Control Mansion  
No. 3 Lang Shan Road, Hi-Tech Industrial Park,  
Shenzhen, Guangdong, PRC.  
518057

Tel.: <+86> 755 86 25 03 88  
Fax: <+86> 755 86 25 03 74  
eMail: [cg@maxonic.com.cn](mailto:cg@maxonic.com.cn)  
[www.maxonicauto.com](http://www.maxonicauto.com)

#### **Indien**

PS Automation India Pvt Ltd.  
Srv. No. 25/1, Narhe Industrial Area,  
A.P. Narhegaon, Tal. Haveli, Dist.  
IND-411041 Pune  
Tel. : <+ 91> 20 25 47 39 66  
Fax : <+ 91> 20 25 47 39 66  
eMail : [sales@ps-automation.in](mailto:sales@ps-automation.in)  
[www.ps-automation.in](http://www.ps-automation.in)

## **PS Automation GmbH**

Gesellschaft für Antriebstechnik  
Philipp-Krämer-Ring 13  
D-67098 Bad Dürkheim

Tel.: +49 (0) 63 22 - 60 03 - 0  
Fax: +49 (0) 63 22 - 60 03 - 20  
eMail: [info@ps-automation.com](mailto:info@ps-automation.com)  
[www.ps-automation.com](http://www.ps-automation.com)

